

一. 简介

手持式温湿度计的传感器采用进口产品,对温湿度进行精确测量,电路使用温度补偿,产品工作稳定可靠。

- 128 X 64 大液晶显示温湿度值
- 零点修正功能
- 可调节休眠时间
- 露点测量功能
- 响应时间快
- 工作稳定性强
- 操作简单、方便

二. 应用场合

广泛应用于室内测温、通讯机房、智能楼宇、地铁、商场、图书馆、过程控制等场所和场合。

三. 技术参数

供 电: 6V(4节5号1.5V电池)

量 程: 湿度: 0%RH~100%RH(非结露)

温度: -20℃~60℃

准确度: 湿度: ±3%RH (5%RH~95%RH,25℃)

温度: ±0.5℃ (-20℃~60℃)

主机工作环境: 0℃~50℃; 5%RH~95%RH

长期稳定性: 湿度: <1%RH/y

温度: < 0.1℃/y


响应时间:湿度: <4s(1m/s风速)


温度: < 15s (1m/s 风速)

外壳尺寸: 156mm x 80mm x 28mm

产品重量:约 220 克

四. 外型尺寸及安装使用

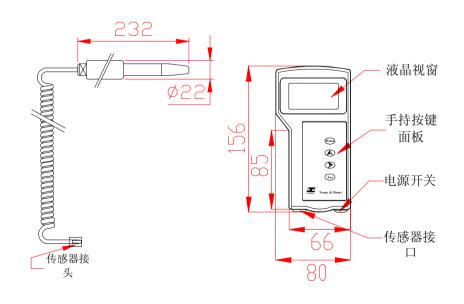

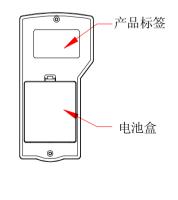

北京昆仑海岸传感技术中心 地址:北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 C 座 8 层 08C

邮编: 100085 电话: 010-82671108 传真: 010-62533666

售后服务电话: 010-51659145



将传感器接头直接插入传感器接口,把电池盒后盖打开,依次顺序装入4节5号电池,打开电源开关,液晶屏会显示当时的温湿度值。

五. 菜单说明

1. 面板图及显示测量值(出厂默认温、湿度)

温度: 22.8℃

湿度: 30.5%RH

2. 露点显示


温度: 22.8℃

露点: 5.5℃

- 3. 参数更改
 - Menu键进入或者退回到上一级菜单
 - ▲;修改参数键,从0到9,循环更改(在光标闪烁处更改)
 - ▶: 移位键,在可更改的参数上循环移位
 - Enter键进入或存储参数并继续下一项
 - 如15秒内无键盘操作,自动返回到显示状态


注:在光标闪烁处按 ▲/▶键调整参数,按 Enter 进入或存储参数或跳到下一个参数处闪烁

4. 浏览更改参数:

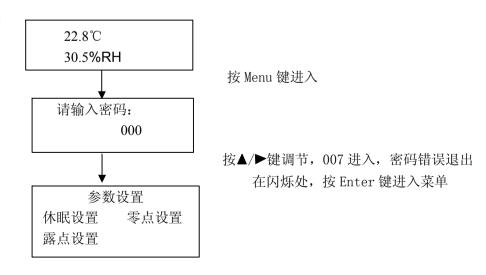

售后服务电话: 010-51659145



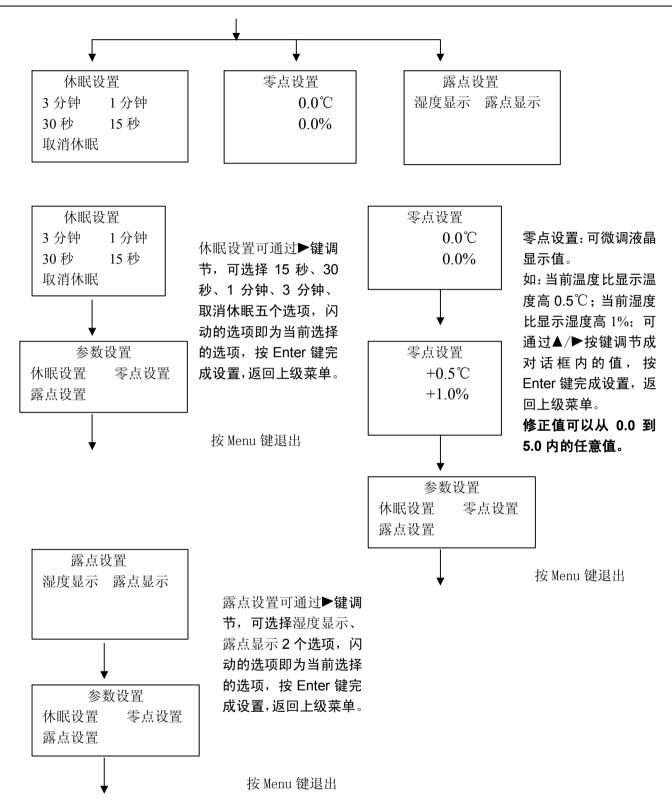

六. 注意事项

- 1、使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确。传感器没有插入时,液晶显 示不正确; 电池方向不正确, 产品不工作; 电池电量不足, 产品不工作。
- 2、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用。请勿进行冷、热冲击。